

Visszahívások

Márka	Modell	Gyártási idő	Hibaok	Hibajelenség	Intézkedés
Alpina	B5 Turbo	2011. április-május	A turbófeltöltő kiegészítő hűtőfolyadék-szivattyú házának repedése.	Rövidzárlat.	Kicserélni a kiegészítő hűtőfolyadék-szivattyút.
Chevrolet	Captiva	2011-es modellév	Gyártáshiba: tüzelőanyagbetöltő-csonk sérülése.	Szivárgás.	Ellenőrizni a tüzelőanyagbetöltő-csonkot, adott esetben kicserélni a tartályt. Belső kód: OSB011-09-083
Ferrari	California	2012	Hiba a főtengely végmegmunkálásakor.	Főtengelytörés, motor-károsodás.	Kicserélni a főtengelyt. Belső kód: 52
Ferrari	458 Italia	2011-2012	Hiba a főtengely végmegmunkálásakor.	Főtengelytörés, motor-károsodás.	Kicserélni a főtengelyt. Belső kód: 52
Fiat	Sedici	2011. november – 2012. január	Hibás szerelés a kormányoszlop és a kormánymű között (alsó kormányoszlop-csukló).	Kormányozhatóság megszűnik.	Ellenőrizni a csukló pozícióját, adott esetben utánmunkálni a kormányoszlop-kormánymű kapcsolatát. Belső kód: 5634. Végrehajtás felismerhető az alsó kormányoszlop-csuklón elhelyezett fehér pontról.
Honda	CR-V 2,0 I-es benzinmotorral	2001. november 7. – 2004. szeptember 17.	Relatív elmozdulás a fénykapcsoló és a csatlakozója között.	Megnövekedett villamos ellenállás, tompított fény nem működik.	Ellenőrizni, adott esetben kicserélni a csatlakozót. Belső kód: 5LA. Végrehajtás felismerhető az alvázszámon elhelyezett jelzészről.
Opel	Antara	2011-es modellév	Gyártáshiba: tüzelőanyagbetöltő-csonk sérülése.	Szivárgás.	Ellenőrizni a tüzelőanyagbetöltő-csonkot, adott esetben kicserélni a tartályt.
Suzuki	Swift 4x4 japán gyártás	2011-2012	Gyártáshiba: tüzelőanyagbetöltő-csonk sérülése.	Szivárgás.	Ellenőrizni a tüzelőanyagbetöltő-csonkot, adott esetben kicserélni a tartályt.
VW	T5 Multivan, Caravelle	2011-2012-es modellév	„A belső világítás kedvezőtlen kapcsolási állapota”.	A központi vezérlőegység károsodása és hibás működése.	Kicserélni a belső világítást, beépíteni egy adaptert.
VW	Crafter	2011	Beszállítói hiba: a vonóhorog és a vonószem a hátsó keresztartónál gyenge csavarokkal lett felszerelve.	Az alkatrészek lelazulhatnak.	Kicserélni a csavarokat.
VW	Crafter	2012-es modellév	Több vezérlőegység hibásan kódolva, légzsákvezérlő hibás paraméterekkel ellátva.	A légzsák, az ESP és egyéb rendszerek váratlan reakciói. Újrakódolni a vezérlőegységeket, kicserélni a légzsákvezérlőt.	Ellenőrzés, adott esetben kicserélni a kábelkorbácsot.