

Visszahívások

Márka	Modell	Gyártási idő	Hibaok	Hibajelenség	Intézkedés
Audi	Q5 üvegtolótetővel	2011. június – december	Hibás üvegtolótető.	Repedésképződés –20 °C alatti külső, illetve belső hőmérséklet esetén.	Kicserélni az üvegtolótetőt. Belső kód: 60B2
BMW	1-es, 3-as, 5-ös, 6-os négyhengeres (N43) és hat-hengeres (N53) benzinmotorral	2007–2008	A gyújtótrafók nem kielégítő hőmérséklet-állósága és tömítőképessége.	Csökkent szikraenergia, gyújtáskimaradás.	Kicserélni a gyújtótrafókat. Végrehajtás felismerhető a gyújtótrafók cikkszámáról.
Chevrolet	Cruze	2010. szeptember – 2012. május	Egy motorpajzslemez hibás kialakítása miatt a motor és váltóolaj összegyűlhet.	Tűzvesélyt okozhat.	Motorpajzslemez módosítása.
Fiat	Bravo	2010. szeptember – 2011. október	Kis meghúzási nyomaték a kormánytengelynél.	A kormányozhatóság megszűnik.	Kicserélni a kormánytengelyt. Belső kód: 5649. Végrehajtás felismerhető a kormánytengelyen lévő fehér színjelölésről.
Honda	Jazz, Civic ASG „i-Shift”-tel	2008. május 6. – 2011. december 13.	Szoftverhiba: hátrameneti fokozatban leparkolt autó újraindításkor az N vagy az első fokozat bekapcsolt állapota ellenére hátrafele indul el.	Balesetveszély.	Ellenőrizni a hátrameneti fokozat reteszelését deformációra, adott esetben kicserélni azt, szoftvercsere. Végrehajtás felismerhető az alvázszámon elhelyezett jelölésről.
Mitsubishi	Outlander	2011-es modellév	Kézifékkötél kioldódhat.	Rögzítőfék-funkció megszűnik.	Ellenőrizni, adott esetben kijavítani és újra beállítani. Belső kód: R3019910/ 11/12/13
Lancia	Delta	2010. május – 2011. október	Kis meghúzási nyomaték a kormánytengelynél.	Kormányozhatóság megszűnik.	Kicserélni a kormánytengelyt. Belső kód: 5650. Végrehajtás felismerhető a kormánytengelyen lévő fehér színjelölésről.
Opel	Combo C, Zafira A (CNG-verzió)	2001–2006-os modellév	A gáztartály hiányos korrózióvédelme.	A fényezés lepereg, korrózió.	Ellenőrizni, adott esetben kicserélni a gáztartályt. A végrehajtás felismerhető a bal oldali toronynál lévő zöld színpontról.
Toyota	Hilux dupla-kabinnal, 3,0 l dízelmotorral és automata váltóval	2011. augusztus – 2012. március	Első és hátsó differenciálművek különböző módosítással.	Összkerékajtasos üzemben feszültség a hajtásrendszerben, hibás sebességjelzés.	Kicserélni a hátsó differenciálművet. Belső kód: 2KET-284.