

VISSZAHÍVÁSOK

MÁRKA	MODELL	GYÁRTÁSI IDŐ	HIBA OK	HIBAJELENSÉG	INTÉZKEDÉS
Audi	A3 Limousine	2018. április – 2018. június	Előfordulhat, hogy a hátsó középső ülés fejtámaszának rögzítője hiányzik.	Baleset esetén kisebb utasvédelem.	Fejtámla ellenőrzése, szükség esetén cseréje. Belső kód: 72i8.
Fiat	Ducato	2018. augusztus 24. – 2018. október 26.	A tüzelőanyag-vezetékek nem megfelelő elvezetése a motor térben.	Két vezeték dörzsölődése miatt tüzelőanyag szivároghat, akár tűz is keletkezhet.	A tüzelőanyag-vezeték pontos elhelyezése a motortérben. Belső kód: 6212.
Ford	Focus Turnier	2018. március 12. – 2019. január 21.	A hátsó ablak leengedése közben kinylíthat az ajtó, mert a bowden nem a megfelelő helyen van elvezetve.	Az utasok veszélyben vannak	A bowden ellenőrzése, szükség esetén a megfelelő helyen való elvezetés.
	Focus, C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max, Galaxy és Tourneo Connect Eco-Boost motorral és kézi váltóval	2016. június 30. – 2018. május 29.	A tengelykapcsoló kopása és igénybevétele miatt a nyomólap eltörhet.	Extrém esetben a tengelykapcsoló vagy a váltó darabjai a leválás után túlhevülhetnek, akár tűz is keletkezhet.	Szoftverfrissítés és tengelykapcsoló-csere. Belső kód: 18D39.
Jaguar	XE, XF, F-Pace, E-Pace, és F-type modellek 2,0 literes benzin- és dízelmotorral	2016 – 2018	A járművek nem teljesítik az elvárt emissziós értékeket az NEDC-cikluson.	Túl nagy károsanyag-kibocsátás.	Szoftverfrissítés
Mercedes-Benz	Sprinter (VS30) 907 és 909 modellek	2018. október 1. – 2018. november 1.	A használati utasításban nem megfelelően rögzített emelési pontok.	A digitális útmutatót olvasva nem a megfelelő emelési pontot használjuk.	A digitális leírás frissítése a telematika vezérlőben. Belső kód: CS3WAGENHEBA.
	V-osztály	2019	Az utas oldali légzsák hibás.	Az első utas oldali légzsák kinyíláskor a légzsák fedele sérülhet.	A műszerfal és az utas oldali légzsák cseréje. Belső kód: VS2KLAP-SAB.
	X-osztály	2017. április 24. – 2018. december 19.	A szerelési utasításban túl nagy meghúzási nyomaték szerepel a vonóhorog utólagos beszerelésénél.	A vonóhorog csavarjainak tönkrementele a vonóhorog leszakadáshoz vezethet.	A meghúzási nyomatékok ellenőrzése és javítása. Belső kód: VS4AHKTORQ.
	X-osztály (balkormányos)	2017. szeptember – 2018. április	A vezető oldali lábtérvilágítás kijöhet a helyéről.	Bizonyos esetekben akadályozhatja a biztonságos fékezést.	A lábtérvilágítás rögzítése ragasztóval és szivacsos szalaggal. Belső kód: VS4FUS-RAUM.
	X-osztály	2017 – 2019	A kezelési útmutató hibás.	A megengedett tetőterhelés nem a leírtaknak megfelelő.	A jármű használati utasításának cseréje a műhelyben. Belső kód: VS4DACHLA.
	V-osztály (Marco Polo)	2017. január 16. – 2018. szeptember 21.	A tetőkeret merevítésének csatlakozó elemein korrózió jelenik meg.	A tetőszerkezet gyengülhet.	A tetőszerkezet ellenőrzése, szükség esetén a korrodált területek javítása. Belső kód: VS2DAPLANK.
	Vito (Marco Polo)				

MÁRKA	MODELL	GYÁRTÁSI IDŐ	HIBA OK	HIBAJELENSÉG	INTÉZKEDÉS
Nissan	Patrol (Y61)	2004. január 10. – 2012. november 28.	A korábban cserélt légszákindítót újra cserélni kell.	A légszák kioldása-kor túl nagy nyomás keletkezik.	Minden korábban használt gázgenerátort egy másik hajtóanyaggal helyettesítenek. Belső kód: R1803 és PS8B0.
	Terrano II (R20)	2004. január 12. – 2006. november 28.			
	X-Trail (T30)	2004. január 10. – 2012. január 28.			
	Terana (J31)	2004. április 5. – 2007. november 1.			
Opel	Corsa	2019-es modellév	A motorháztető zárjának gyártási hibája.	A motorháztető hirtelen kinyílhat vezetés közben.	Ellenőrizni a biztonsági reteszt. Belső kód: E181802460 (18-C-101)
	Astra	2015 – 2018	Főfékhenger-hiba.	Romlik a fékhatás.	Főfékhenger cseréje. Belső kód: E18180313.
	Zafira	2004 – 2014	Hibás ventilátormotor-szabályzó került beépítésre néhány járműbe.	A kábelkötegben tűz keletkezhet.	Új ventilátor-szabályzó beépítése. Belső kód: E162078570.
Peugeot	107	2005 – 2013	A ragasztó, ami a hátsó ajtón tartja a lemezt, elengedhet.	A lemez forgalmi területre eshet.	A ragasztás javítása. Belső kód: JED.
Porsche	Macan (sízszák kiegészítővel)	2017. január – 2018. február	A sízszák rögzítő hevedere nagy terhelés esetén elszakad	A tartozék nem marad a helyén.	A sízszák és a rögzítés ellenőrzése. Belső kód: AJ12.
	Cayenne (Sízszák kiegészítővel)				
	Panamera	2016. március 21. – 2018. december 6.	Szoftverhiba.	Időszakosan nem működik az elektromos szervókormány.	Szoftverfrissítés.
	991 Carrera	2014 – 2015	A járművek nem felelnek meg a széria állapotnak.	A szükséges biztonsági előírások nem teljesülnek.	A járműveket visszavásárolja a gyár és leselejtezi. Belső kód: AH11.
	92A Cayenne				
	95B Macan				
970 Panamera					
Cayenne 3.0 L V6 TDI EU6 motorral	2014 – 2017	Emissziócsökkentő rendszereket befolyásoló szoftver.	Túl nagy károsanyag-kibocsátás.	Az érintett funkció eltávolítása. Belső kód: AH09.	
Seat	Arona (hátsó dobfékkel)	2016. október 31. – 2018. november 6.	Használat során a rögzítőfék karjának útja megnő.	A jármű behúzott rögzítőfékkel is elgurulhat.	A rögzítőfék beállítása és az állítócsavar rögzítése kontraanyával. Belső kód: 4611.
	Ibiza (hátsó dobfékkel)				
Skoda	Karoq	2018. április – 2018. június	Előfordulhat, hogy a hátsó középső ülés fejtámaszának rögzítője hiányzik.	Baleset esetén kisebb utasvédelem.	Fejtámla ellenőrzése, szükség esetén cseréje. Belső kód: 7219.
Subaru	BRZ 2,0 literes FA20 és FB20-as motorral	2012. január – 2013. május	Hibás gyártási folyamat.	A szeleprugók eltörhetnek, a motor meghibásodik és nem indítható.	Az érintett járművek szeleprugóit módosított rugókra cserélni.
	Forester 2,0 literes FA20 és FB20-as motorral				
	Legacy 2,0 literes FA20 és FB20-as motorral				
	Impreza/XV 2,0 literes FA20 és FB20-as motorral				

MÁRKA	MODELL	GYÁRTÁSI IDŐ	HIBA OK	HIBAJELENSÉG	INTÉZKEDÉS
Subaru	Impreza (4 ajtós)	2008 – 2016	A féklámpa kapcsoló nem működik.	A VDC és a vezetés támogató rendszerek visszajelző lámpája világít, miközben a féklámpa nem működik. Előfordulhat, hogy a kulcs nélküli mód használatakor a jármű nem indítható, automata váltó esetében pedig nem vehető ki P-fokozatból az előválasztó kar.	A féklámpakapcsolót egy módosítottra cserélni.
	Impreza (5 ajtós)	2012 – 2016			
	Forester	2014 – 2016			
	WRX STi	2011 – 2014			
	XV	2012 – 2017			
Toyota	Aygo	2005 – 2013	A ragasztó, ami a hátsó ajtón tartja a lemezt, elengedhet.	A lemez forgalmi területre eshet.	A ragasztás javítása. Belső kód: 18SMD-109
	Proace	2016. március – 2018. november	Az alsó golyós csap rögzítő csavarja nem megfelelően van rögzítve.	A jármű irányíthatósága csökken.	Meghúzási nyomaték ellenőrzése, szükség esetén a golyós csap cseréje. Belső kód: 18SMD-130.
		2016. március – 2018. április	A klímakompresszor szíjtárcsa csavarjai fellazulhatnak.	–	Meghúzási nyomaték ellenőrzése, szükség esetén a csavarok cseréje. Belső kód: 18SMD-130.
		2016. október – 2018. szeptember	Az első alsó lengőkarok csavarjai nem megfelelően vannak meghúzva.	A jármű irányíthatósága csökken.	Meghúzási nyomaték ellenőrzése, szükség esetén a csavarok cseréje. Belső kód: 18SMD-130.
		2016. október – 2018. október	A kormánymű rögzítő csavarja fellazulhat.	A jármű irányíthatósága csökken.	Meghúzási nyomaték ellenőrzése, szükség esetén a csavarok cseréje. Belső kód: 18SMD-130.
				A hátsó lengőkar rögzítése nem megfelelő.	A jármű irányíthatósága csökken.
Volkswagen	T-Roc	2018. február 1. – 2018. június 11.	A spoiler felső burkolata nem megfelelően ragasztott.	A spoiler külső héja menet közben leválhat.	Belső kód: 66J9.
	Arteon, Golf, Passat, T-Roc	2018	A hátsó ülés háttámlája nem felel meg a biztonsági követelményeknek.	Baleset esetén a fej védelme nem megfelelő.	Hegesztés ellenőrzése, szükség esetén a háttámla cseréje. Belső kód: 72H8.
	T-Roc	2016 – 2018	Az „N”-fokozat nem megfelelő érzékelése.	Az elektronikus parkolófék önállóan, nem kívántan is kioldhat.	Az elektronikus rögzítőfék szoftverének frissítése. Belső kód: 24DW.
	Touareg	2018	Lehet, hogy nem megfelelő övtartó került beépítésre.	Baleset esetén az övtartó eltörhet.	Az övtartó cseréje. Belső kód: 69Y2.
	Polo hátsó dobfékkel szerelve	2016 – 2018	A használat során a rögzítőfék elállítódik.	Rögzítőfék használata mellett a jármű elgurulhat.	A rögzítőfék beállítása, majd az állító anya rögzítése kontraanyával. Belső kód: 46H9.

MÁRKA	MODELL	GYÁRTÁSI IDŐ	HIBA OK	HIBAJELENSÉG	INTÉZKEDÉS
	Golf, Bora, Passat, Sharan, T4	2001 – 2002	Túl nagy mennyiségű pirotechnikai anyag a vezető oldali légzsák gázgenerátorában.	A gázgenerátor fém háza megéghet, fém részecskék kerülhetnek az utastérbe.	A vezető oldali légzsák ellenőrzése, szükség esetén cseréje. Belső kód: 69X3.
	T6 California, T6 Multivan, T6 Caravelle és T6 Kombi 2,0 EU6 TDI motorral	2014. október 1. – 2017. november 1.	A dízel részecskeszűrő nem megfelelően működik.	Túl nagy NOx-kibocsátás.	Szoftverfrissítés. Belső kód: 2327.
	Caddy	2018. július 10. – 2018. november 29.	Az oldallégzsák párnázási helye rossz oldalon van.	Baleset esetén az oldallégzsák nem megfelelően nyílik ki.	Az ülés háttámlájának cseréje.
	Tiguan	2017 – 2018	Anyaghiba a hátsó tekercsrugókon.	A gumiabroncsok sérülhetnek.	A hátsó rugók cseréje. Belső kód: 42J4.
Volvo	V60, XC60, S60, XC70, V70, S80, XC90 dízelmotorral	2014 – 2015	A tüzelőanyagvezeték repedt.	Tüzelőanyag-szivárgás nyomás alatt.	A tüzelőanyag-vezeték cseréje.
	XC90, V90, V90CC, S90	2017 – 2019	A segélyhívó rendszer kommunikációs moduljának szoftverhibája.	Baleset esetén nincs kommunikáció vagy nem a megfelelő tartózkodási hely adatokat küld a jármű.	Szoftverfrissítés. Belső kód: R39917
	XC60, XC40	2018 – 2019			
	V60, V60CC	2019-es modellév			
	XC60	2018 és 2019-es modellév	Az elektromos működtetett hátsó ajtónyitó karok befagyhatnak.	A hátsó ajtót nem tudja felemleni a motor.	A hátsó emelőkarok cseréje. Belső kód: R89910



RÉGI ÚJ NÉV AZ AUTÓIPARBAN

A Calsonic Kansei és a Magneti Marelli egyesülése után most bejelentették, hogy a két cég egy közös márkánév alatt folytatja tevékenységét, így a termékeiket MARELLI néven fogják értékesíteni. a MARELLI 170 telephellyel és fejlesztési központtal van jelen Európában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában és Ázsiában. A közös fejlesztés és fejlődés mottója alatt szeretne az új márka még erősebb, globális piaci szereplő lenni. Hamarosan megkezdődik a termékek új arculatnak megfelelő csomagolása és logója. ■

VOLKSWAGEN IQ.DRIVE ROADSHOW

Országos roadshow keretében mutatja be a Volkswagen az IQ.DRIVE egyedi felszereltségű modelljeit. Az eseménysorozaton október végéig két flotta járja be az országot, és összesen 23 helyszínre látogatnak el a jövőbe mutató asszisztens-rendszerekkel felszerelt autók. A márkakereskedéseknél nyolc modellt és bennük számos innovatív vezetéstechnikai rendszert tehetnek próbára az érdeklődők. IQ.DRIVE néven új, egyedi felszereltséget vezetett be a Volkswagen idén tavasszal, amely egy csomagban kínálja autóihoz az ügyfelek számára – a teljesen önvezető modellek előhírnökeként – a márka jövőbe mutató asszisztens-rendszereit. Ezek között megtalálható a sávtartó és a sávváltást segítő funkció, a távolságtartó automatika (ACC), a kiparkolási asszisztenssel kiegészített holttérférzékelő rendszer, a gyalogosfelismerővel kiegészített városi vészfékfunkció, a „TrafficJam”, az „Emergency” és a hegymenet/lejtmenet asszisztens vagy az automatikus fényoszóró-szabályzás. Regisztráció: <https://roadshow.volkswagen.hu/>

Az IQ.DRIVE – Úton az önvezetés felé – roadshow állomásai lapzártánk után:
 05.23-05.30 – SPIRIT AUTO Kft. (Zalaegerszeg), Autó Széles Kft. (Nyíregyháza)
 05.30-06.06 – Porsche Győr (Győr), Porsche Buda (Budapest)
 06.13-06.20 – Autócity Zrt. (Pécs), Porsche Szeged (Szeged)
 06.27-07.04 – Porsche Tatabánya (Tatabánya)
 07.04-07.11 – Ring Autó Kft. (Veszprém)
 08.22-08.29 – Debrecen Autó (Debrecen)
 09.05-09.12 – Juvenal Kft. (Szolnok)
 09.12-09.19 – Porsche M5 (Budapest), Babják Autó Kft. (Kisvárd)
 09.19-09.26 – Autócity Zrt. (Szekszárd), Styevola és Fia Kft. (Esztergom)
 09.26-10.03 – Autócent Kft. (Soltvadkert)
 10.17-10.24 – Procar Kft. (Székesfehérvár)