



Autógyárak visszahívásai

2009 októberében

Gyártó, típus	Gyártási idő	Visszahívás oka	Teendő
Audi A6 V6-os dízel- vagy V8-as benzines motorral	2005-2008-as modellek	hibás motorvezérlés, a hűtőventilátorok nem kapcsolnak ki a motor leállítása után akkor sem, ha a hőmérséklet a küszöbérték alá csökken, hanem tovább működnek az akkumulátor lemerüléséig	pótlólagos elektromos áramkör beépítése két relével
Ferrari 430 Scuderia és 430 Scuderia 16M	2007 júniusától 2009 júliusáig, FIN 155217-től 170213-ig	hosszabb utak esetén a 300 km/h sebességtartományban a futófelület részbeni leválása a hátsó gumiknál, pirelli P Zero Corsa 285/35 ZR 19 típusú, XB jelölésű gumiabroncsok esetén	cseré XT jelölésű gumiabroncsokra
Hyundai Sonata NF	2006. szeptember 20-tól október 25-ig	nem működő féklámpák, a hálózaton keresztül további hatások is lehetségesek	a kapcsolók cseréje
Kia Carens, Carnival, Sportage, Sorento Classic	2006. szeptember 20-tól október 25-ig	nem működő féklámpák, a hálózaton keresztül további hatások is lehetségesek	a kapcsolók cseréje
Lexus IS, GS	2004 decemberétől 2006 decemberéig	a hátsó féknyergek vezetőcsapjainak nem megfelelő korrózióvédelme, a csapok korróziója és elzáródása, nem egyenletes fékbetétkopás, zörejek	a hátsó féknyereg vizsgálata, rozsdátlanítása vagy cseréje
Mercedes Viano és Vito hátsó panorámaablakkal	2005 októberétől decemberéig, ill. 2006. március/április	a hátsó panorámaablak üveglapjának hibás rögzítése, az üveglapok meglazulhatnak	az üveglapok cseréje
Mitsubishi L200 dupla kabinnal	2007 januárjától 2009 februárjáig	hibásak a csomagterfedél alumínium csuklópántjai, a zsanércsapok és ennek következtében a fedél elszabadulhatnak	a csuklópántok cseréje
Opel Corsa D, kétajtós	2009. augusztus 3-21.	az első ülések vezetőszíne és azok üléskeretei között rossz csavarokat használtak, ami hátrányosan érinti az üléseket és a biztonsági öveket	a csavarok cseréje
Saab 9-3 V6-os benzines motorral	2006-2009-es modellek	a hűtőanyag-kiegyenlítő tartály rossz anyagválasztása, a tartályok gyors előrevedése, tömítetlenség	a tartály cseréje, jobb kivitelezés
Saab 9-3 összekérhajtott	2008-2009-es modellek	a Haldex-kuplung szellőztető tömlőjében a szűrők eltömődése, víz kerül az olajba, ez akadályozza a kuplung működését	a szellőztető tömlő cseréje egy módosított alkatrészre
Skoda Roomster	2010-es modellév	a hátsó középső biztonsági öv csatjának gyártási hibája, a csat extrém terhelésnél, különösen nehéz utasok esetén meglazulhat vagy eltörhet	az öv vizsgálata, szükség szerint cseréje
Volvo XC60, V70, XC70 és S80, soros hathengeres benzines motorral	2008-2010-es modellek	hibás motorvezérlés, a tüzelőanyag-szivattyú a motor indításakor nem kapcsol be, a motor azonnal leáll	szoftverfrissítés
Volkswagen Scirocco	2009. március 3-ig gyártott példányok	a csomagtartófedél / lökhárító csavarjainak nem megfelelő korrózióvédelme, a csavarok látható felületi korróziója	a csavarok, szükség szerint a tartók cseréje